

НИФТР и СТ ЦСМ при МЭИФ КР

РАБОЧИЙ
ЭКЗЕМПЛЯР



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

АВТОМАТЫ ДЛЯ ДУГОВОЙ СВАРКИ
ПЛАВЯЩИМСЯ ЭЛЕКТРОДОМ

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 8213—75

Издание официальное

Е

БЗ 6—92

ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

**АВТОМАТЫ ДЛЯ ДУГОВОЙ СВАРКИ
ПЛАВЯЩИМСЯ ЭЛЕКТРОДОМ**

Общие технические условия

Consumable electrode arc-welding machine.
General specifications

ГОСТ

8213—75

ОКП 34 4121

| | |
|----------------------|--------------------|
| Срок действия | с 01.01.77 |
| | до 01.01.97 |

Настоящий стандарт распространяется на автоматы для дуговой сварки плавящимся электродом в нижнем положении под флюсом или в защитных газах, общего назначения, а также предназначенные для экспорта.

Стандарт не распространяется на самоходные подвесные автоматы и сварочные головки.

Виды климатических исполнений автоматов — У3 (автоматов с естественным и принудительным газовым охлаждением), УХЛ4 (автоматов с принудительным водяным охлаждением), О4 (автоматов, предназначенных для экспорта в страны с тропическим климатом) по ГОСТ 15150—69.

Требования п. 1.2 табл 1 (номинальный сварочный ток, номинальный режим работы ПВ, лл. 1.1; 1.3; 2.3—2.5; 2.8—2.10; 2.14—2.19; 2.21—2.23; 2.25; 4.1; 4.3; 4.4; 4.6, а также разд. 3; 6—8 настоящего стандарта являются обязательными, другие требования являются рекомендуемыми.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3, 5)

1. ИСПОЛНЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

1.1. Автоматы должны изготавляться следующих исполнений: по способу защиты эзны дуги:

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

★
E

© Издательство стандартов, 1975
© Издательство стандартов, 1993
Переиздание с изменениями

С. 2 ГОСТ 8213—75

для сварки под флюсом — Ф (условное обозначение),

для сварки в защитных газах — Г,

для сварки как в защитных газах, так и под флюсом — ФГ,
по роду применяемого сварочного тока:

для сварки постоянным током,

для сварки переменным током,

для сварки постоянным и переменным током;

по способу охлаждения:

с естественным охлаждением токопроводящей части сварочной головки и сопла.

с принудительным водяным или газовым охлаждением токопроводящей части сварочной головки и сопла;

по способу регулирования скорости подачи электродной проволоки:

с плавным регулированием,

с плавно ступенчатым регулированием,

со ступенчатым регулированием;

по способу регулирования скорости сварки:

с плавным регулированием,

с плавно ступенчатым регулированием,

со ступенчатым регулированием;

по способу подачи электродной проволоки:

с независимой от напряжения на дуге подачей;

с зависимой от напряжения на дуге подачей;

по расположению автомата относительно свариваемого шва:

для сварки внутри колеи,

для сварки внутри и вне колеи.

1.2. Основные параметры автоматов должны соответствовать указанным в табл. 1.

Таблица 1

| Номинальный сварочный ток автомата, А | Номинальный режим работы ПВ, % | Род сварочного тока | Исполнение по способу защиты зоны дуги | Диаметр сплошной электродной проволоки, мм | | Скорость подачи электродной проволоки, м/ч | | Скорость сварки, м/ч | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------|--|--|----------------|--|----------------|----------------------|----------------|--|
| | | | | Нижний предел | Верхний предел | Нижний предел | Верхний предел | Нижний предел | Верхний предел | |
| 315 | Не менее 60* | Постоянный | Г | 0,8 | 1,4 | 160 | 960 | 12 | 80 | |
| 500 | | | Ф | 1,6 | | | | | 120 | |
| | | | Г, ФГ | 1,2 | 2,0 | 120 | 720 | | 80 | |
| 630 | | | Ф | 1,6 | | | | | 120 | |
| | | | Г, ФГ | 1,2 | 3,0 | | | | | |

Продолжение табл. 1

| Номинальный ток сварки автомата, А | Номинальный режим работы ПВ, % | Род спарочного тока | Исполнение по способу защиты зоны дуги | Диаметр сплошной электродной проволоки, мм | | Скорость подачи электродной проволоки, м/ч | | Скорость сварки, м/ч | |
|------------------------------------|--------------------------------|---------------------|--|--|----------------|--|----------------|----------------------|----------------|
| | | | | Нижний предел | Верхний предел | Нижний предел | Верхний предел | Нижний предел | Верхний предел |
| 1000 | 100 | Постоянный | Ф | 2,0 | 5,0 | 60 | 360 | 12 | 80 |
| | | Переменный | | 3,0 | | | | | |
| 1250 | 100 | Постоянный** | Г, ФГ | 2,0 | 6,0 | 60 | 360 | 12 | 120 |
| | | Переменный** | | 3,0 | | | | | |
| 1600 | | | | | | | | | 80 |

* При длительности цикла работы 10 мин.


** В пределах режимов, обеспечивающих удовлетворительное формирование сварных швов.

П р и м е ч а н и я:

1. Допускается расширение диапазонов диаметров электродной проволоки, скорости ее подачи и скорости сварки при соблюдении требований настоящего стандарта.

2. Скорости подачи электродной проволоки и сварки автоматов со ступенчатым их регулированием должны иметь кратность изменения не менее 6 и находиться в диапазонах, указанных в табл. 1.

1.3. Устанавливается следующая структура условного обозначения:

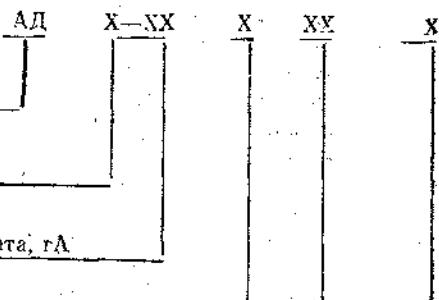

Обозначение вида изделия

(автоматы для дуговой сварки)

Обозначение способа защиты зоны

дуги (Ф, Г или ФГ)

Номинальный сварочный ток автомата, гА

Номер модификации автомата

Обозначение климатического исполнения и

категории размещения по ГОСТ 15150-69

Обозначение технических условий на конкретный тип автоматов, а для автоматов, предназначенных для экспорта—обозначение настоящего стандарта